

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

T E L：03-5253-8111 内線42361

アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表


リコール届出日：令和 8 年 7 月 30 日

リコール届出番号	外-4210	リコール開始日	準備整い次第開始
届出者の氏名又は名称	スカニアジャパン株式会社 代表取締役 アラン・スーダン 問い合わせ先： 03-6735-3535 www.scania.com/jp		
不具合の部位（部品名）	電源回路（電気配線）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	側面方向指示器の電源回路において、架装作業時の配索指示が不適切なため、架装セントラルエレクトリックユニットを経由せず、架装コンソールから直接接続されている。そのため、車両前方または後方の方向指示器が不点灯となった際の運転者への警報機能が正常に作動せず、保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、側面方向指示器用の回路を架装セントラルエレクトリックユニットを経由する配索に修正する。		
不 具 合 件 数	0件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	新車架装業者からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールおよび管理ディーラーより直接連絡する。 ・弊社インターネットホームページに掲載する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備 考
スカニア	不明	スカニア (LPGRS シリーズトラック)	YS2G6X20002135251～YS2R6X20009365289 平成 29 年 4 月 25 日～令和 7 年 3 月 26 日	509	
	(計1型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年4月25日 ～ 令和 7 年 3 月 26 日	計509台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図

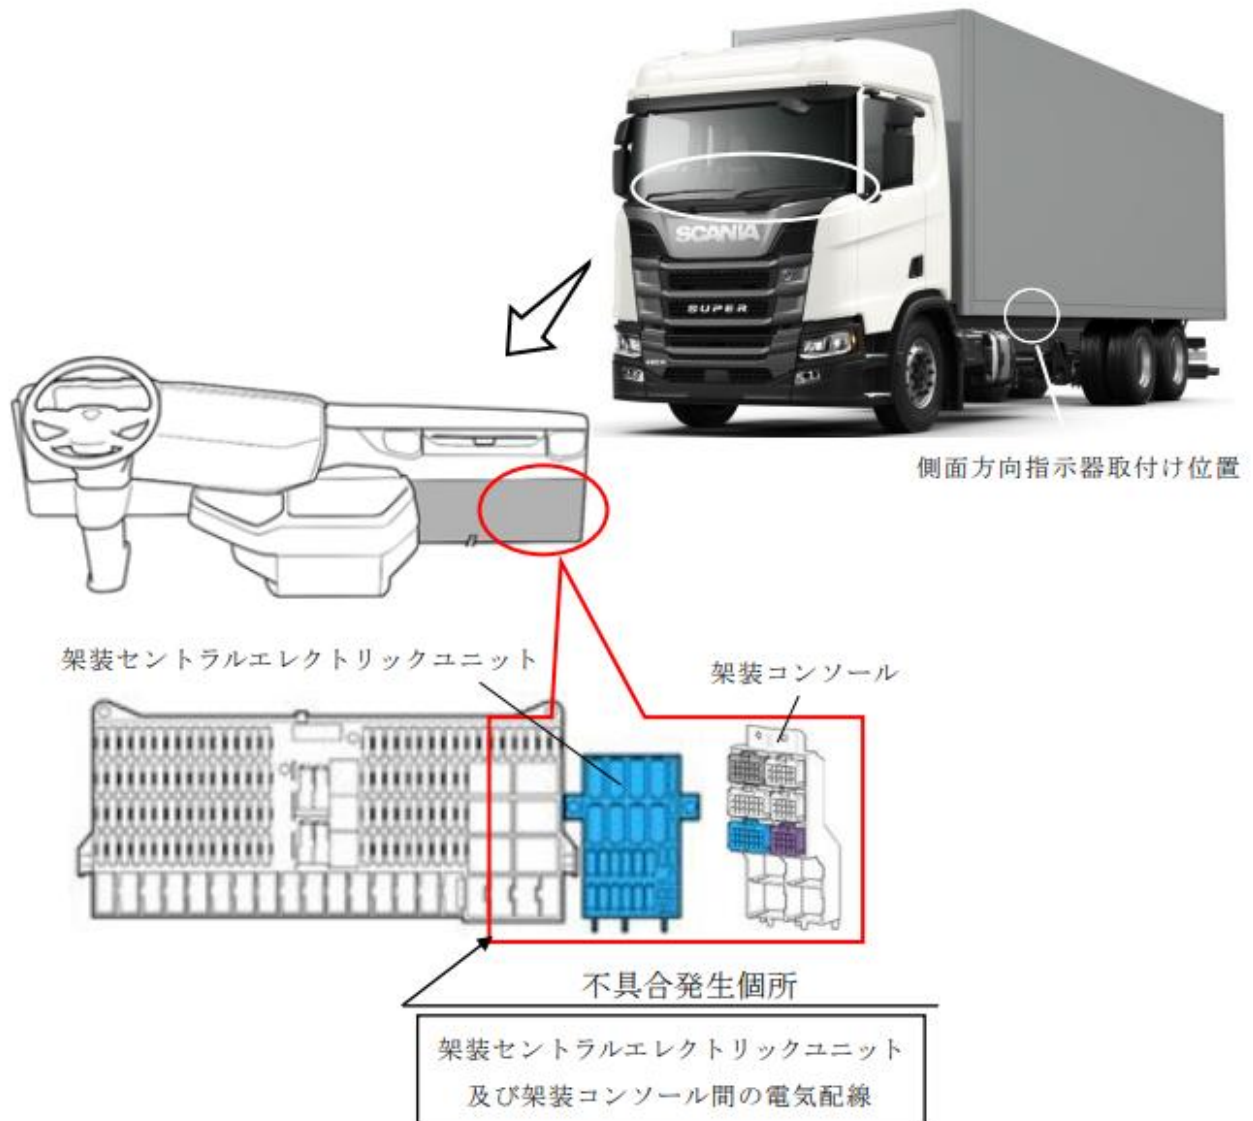

不具合の内容

側面方向指示器の電源回路において、架装作業時の配索指示が不適切なため、架装セントラルエレクトリックユニットを経由せず、架装コンソールから直接接続されている。そのため、車両前方または後方の方向指示器が不点灯となった際の運転者への警報機能が正常に作動せず、保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、側面方向指示器用の回路を架装セントラルエレクトリックユニットを経由する配索に修正する。

注： は配索を修正する部品を示す。

識別：型式プレート の 3 桁目部分に、白色ペイントを塗布する。